

Lipovec.

Sedliště
ště velké

Litomyšlsko Sedliště Vysokomýtsko Katalog objektů

projekt SOA MM
CD 1 / 2009



E

Vsitrná

kat. č. 9

čp. 33 (býv. č. 8)

(pč. 56/1)

čp. 60 (pč. 56/2)

zan.usedlost



Popis:

Plocha na místě zaniklého výměnku. V pozadí novostavba domu čp.60.

Stavební historie:

Výměnek čp. 33, náležející k usedlosti čp.8, je zachycen na mapě stabilního katastru z roku 1839 čtyřstranně obestavěný dvůr (objekty jsou vybarveny žlutě, na indikační skice je jižní a západní křídlo vyznačeno červeně).

Podobu domu čp.33 zachytil B.Vavroušek v Dědině. Vavrouškova fotografie z roku 1922 zachycuje hloubkově orientovaný dům se střešovité skládanou lomenicí a předstupující k návsi podélně orinetovanou přízemní kolnu zděnou z kamene na sucho krytou doškovou střešou.

V letech 1988-89 byl dokumentován terénním průzkumem SOVAMM (Syrový, Syrová, Škabrada). Do této doby se dochoval pouze obytný dům, půdorysně přibližně odpovídající jižním hloubkovému křídlu zachycenému stabilním katastrem.

Do domu se vstupovalo střední síní, od níž nalevo ležela roubená světnice v kožichu zastropená povaly (prům. až 20 cm) nesenými třemi hraněnými trámy. Za světnicí byla v druhém pásmu z ní přístupná zděná světnička a vedla z ní černá kuchyně. Napravo se ze síně vcházelo do zděného chléva. Žebříkovým dřevěným schodištěm se vystupovalo ze síně do patra, kde byly nad zadní částí domu roubené komory spojené vnější pavlačí se subtilními profilovanými sloupky. Jednotná střešní konstrukce nad celým

domem byla vynášena podstávkou tvořenou štenýří se dvěma šikmými pásky. Štít do návsi s podlomenicí a obdélným kabřincem byl střešovité bedněný.

Stavební podoba domu odpovídala době vzniku v první čtvrtině 19. století; druhý trakt byl přistavěn nedlouho po r.1839, ve čtyřicátých až padesátých letech 19. století.

Dům zanikl v průběhu řízení o prohlášení za kulturní památku v roce 1990.

Hodnocení:

Dům čp. 33, přestože nebyl starší než z 19. stol., si uchoval prostorovou a dispoziční skladbu starších velkých roubených domů se zadní patrovou komorovou částí typických pro usedlosti na Českomoravské vysočině a měl nesporné kvality výtvarné. Jeho svévolná likvidace byla citelným ochuzením historického stavebního fondu Sedliště i celého regionu.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:

Ve výhledu obnovit v půdorysném rozsahu zachyceném mapou SK.

Odkazy:

B. Vavroušek: *Dědina, Praha 1924, obr. 146 (1922)*

průzkum:
22.03.1990 22.03.1990

redakce:
10.10.1999

kat.č. 9
čp. 33
(pč. 56)

240-32 sy 1989



09003403 šk 1989



f052-02 sy 1989



278-28 sy 1990



09003501 šk 1989



f052-03 sy 1989



278-29 sy 1990



f052-01 sy 1989



f052-04 sy 1989



kat. č. 11

čp. 9

(pč. 1/1)

čp. 69 (pč. 1/2); pč. 2

usedlost



Popis:

Usedlost situovaná na severním okraji severovýchodní strany návsi. Trojstranně uzavřený dvůr; při záhumenní cestě k ní podélně orientovaná samostatná příčně průjezdná stodola.

Jihovýchodní křídlo (za novostavbou RD) s kolnou otevřenou do dvora se zvýšeným podstřeším svisle bedněným, které vynáší štenýřová konstrukce.

Stodola zděná se zvýšeným podstřeším, příčně průjezdná, s úpravou průčelí s lisénovými rámy a plastickou omítkou; vjezdová vrata posuvná šikmo bedněná.

Stavební historie:

Mapa stabilního katastru z roku 1839 zachycuje čtyřstraný uzavřený dvůr a samostatnou stodolu při záhumenní cestě, k ní hloubkově orientovanou; všechny objekty jsou značeny žlutě. Na indikační skice je severozápadní křídlo značeno červeně a objevuje se zde i nová stodola, půdorysně odpovídající dochované.

Dochovaná stavební podoba jednotlivých objektů usedlosti nepřekračuje polovinu 19. století; v popisu zmíněné konstrukce stodoly a kolny v úpravě z přelomu 19. a 20. století. Novostavba RD čp. 69 po r. 1960.

Hodnocení:

Usedlost z hmotově a dispozičně tradičními hospodářskými křídly z pozdně klasicistní přestavby s kvalitním objektem kolny a stodoly z přelomu 19. a 20. století. Celek architektonicky degradován novostavbou RD čp. 69.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:

Zachovat. Případné stavební úpravy by měly respektovat dochované hmotově a dispozičně tradiční části usedlosti. RD vyžaduje architektonickou rehabilitaci, která by jej přizpůsobila ostatním částem usedlosti.

průzkum:

15.09.1999 15.09.1999

redakce:

10.10.1999

kat.č. 11
čp. 69
(pč. 1)

9919-35 sy 1999




9919-36 sy 1999



9920-01 sy 1999



09003502 šk 1989

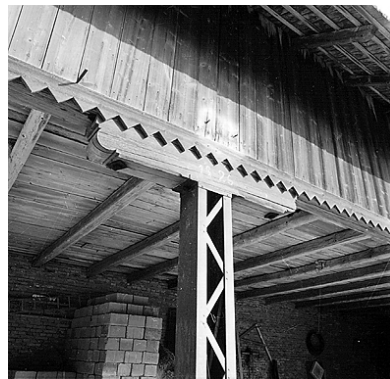

kat. č. 13

čp. 10

(pč. 4)

usedlost



Popis:

Usedlost situovaná na severovýchodní straně návsi. Sestává z hloubkově orientovaného obytného domu, na nějž navazují patrové komory, hloubkově orientovaného výměnku na protější straně dvora, na nějž navazuje kolna otevřená do dvora; dvůr na straně návsi uzavírá před obytný dům předstupující podélné křídlo chlévů napojené vjezdem do dvora na světnici výměnku, na straně zadní je při komorách situován chlév a krytý vjezd do zahrady. Interiéry nebyly pro průzkum zpřístupněny. Dům je přízemní s obytným podkrovím, novodobé dvoutraktové dispozice. Patrový komorový díl domu je roubený s hliněnou omítkou; z horní síně je přístupná do dvora pavlač. V zadním průjezdu do zahrady dřevěné žebříkové schody do podstřeší a po pravé straně při pohledu ze dvora "schodky" pro slepice do kurníku. Výměnek s roubenou světnicí v kožichu má tradiční trojdílnou dispozici. Světnice je kryta společně s vjezdem a zděným chlévovým křídlem podélnou sedlovou střechou, nad zbytkem výměnku hloubková střecha odpovídající orientaci domu. Hlavní průčelí tohoto podélného křídla do návsi se zbytky plastické omítky a bílých lisénových lemujících pásů; hliněná omítková světnička výměnku se zbytky vápenné ličky. Sedlové střechy s pálenou krytinou.

Stavební historie:

Mapa stabilního katastru z roku 1839 zachycuje usedlost přibližně půdorysně odvodňující dochovaným stavbám, při záhumenní cestě pak polygonální stodolu. Všechny objekty jsou značeny žlutě; na indikační skice je žlutě značeno pouze křídlo s výměnkem a stodola. Dochovaná stavební podoba usedlosti nepřekračuje polovinu 19. století (stavba výměnku snad souvisí s archivní zprávou z roku 1842 (viz.)). Obytný dům vznikl jako novostavba na místě staršího ve třicátých letech 20. století (podle údajů majitele v roce 1936). Kolna za výměnkem z úpravy ze čtyřtátek let. Roubená polygonální stodola v zahradě zanikla v 60. letech; byla kryta došky (majitel vlastní fotografii - přefoceno).

Hodnocení:

Celistvě dochovaná usedlost s hodnotnými pozdně klasicistními objekty výměnku, uličního křídla s chlévy a patrovými komorami navazujícími na dům, který je kvalitní stavitelskou prací ze třicátých let tohoto století. Roubené části usedlosti jsou v obci posledními dokládajícími tuto starší stavební vrstvu.

Doporučujeme k návrhu na prohlášení za kulturní památku.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:

Zachovat.

Případné stavební úpravy by měly respektovat dochované popsané hodnotné části usedlosti.

průzkum:
15.09.1999 15.09.1999

redakce:
10.10.1999

kat.č. 13
čp. 10
(pč. 4)

9919-26 sy 1999



9919-27 sy 1999



9919-28 sy 1999



9919-29 sy 1999



9919-30 sy 1999



9919-31 sy 1999



9919-32 sy 1999



9919-33 sy 1999



9919-34 sy 1999



517-36 sy 1999



518-01 sy



518-02 sy 1999



kat. č. 14

čp. 11

(pč. 6)

(pč. 5)

usedlost



Popis:

Usedlost situovaná na severovýchodní straně návsi. Z dochovaných objektů zasluhuje pozornost příčně průjezdná zděná stodola se zvýšeným podstřeším při záhumenní cestě (na p.č. 5); má průčelí s větracími průduchy vyskládanými ozdobně z cihel a s cihelnými obdélnými panely. Posuvná vjezdová vrata; podélná sedlová střecha.

Stavební historie:

Mapa stabilního katastru z roku 1839 zachycuje uzavřený čtyřstanný dvůr usedlosti a při záhumenní cestě podélně k ní orientovanou stodolu; všechny objekty jsou značeny žlutě. Na indikační skice je usedlost značena červeně. Přestavbu do dnešního půdorysného tvaru zachycují až rembulace katastrální mapy uzavřené k roku 1902. Dochovaná stavební podoba usedlosti je poznamenána úpravami ve druhé polovině dvacátého století. Stodola je novostavbou ze čtyřicátých let 20. století na místě starší stavby.

Hodnocení:

Usedlost poznamenaná přestavbami ve 2. pol. 20. století. Dochovaná hmotově a dispozičně tradiční stodola ze čtyřicátých let 20. století.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:

Případné stavební úpravy by měly respektovat dochovanou stodolu. Ostatní objekty usedlosti vyžadují především architektonickou rehabilitaci průčelí.

průzkum:

15.09.1999 15.09.1999

redakce:

10.10.1999

kat. č. 15

čp. 12

(pč. 7)

usedlost



Popis:

Usedlost situovaná na severovýchodní straně návsi. Má hloubkově orientovaný dům s navazujícím hospodářským křídlem a paralelně s ním hloubkově orientovaný výměnek propojený ohradní zdí s vjezdovou branou s plechovými vraty se zazděným segmentově zaklenutým vjezdem. V zadní části dvora příčně průjezdná kolna. Dům je dvouraktový se zvýšeným podstřeším, výměnek přízemní jednoraktový. Výměnek má ještě ve štítovém průčelí dvoukřídlová okna dělená do T z období historismu, v přízemí mají obě tyto části geometrizující úpravu průčelí s panely, plastické omítky. Zvýšené podstřeší domu js průčelími z bílých cihel.

Stavební historie:

Mapa stabilního katastru z roku 1839 zachycuje uzavřenou čtyřstrannou usedlost a za ní v zahradě polygonální stodolu; všechny tyto objekty jsou značeny na mapě žlutě, na indikační skice je dvůr usedlosti vyznačen červeně. Přestavbu do dnešního půdorysného tvaru spolu se stavbou dnes již zaniklé nové stodoly obdélného půdorysu na místě stodoly polygonální zachycují až rembulace katastrální mapy uzavřené k roku 1902. Úprava průčelí z prvních desetiletí 20. století.

Hodnocení:

Celistvě dochovaná hmotově a dispozičně tradiční usedlost s kvalitní stavitelskou geometrizující úpravou průčelí z počátku 20. století.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:

Zachovat. Případné stavební úpravy by měly respektovat dochované hmotově a dispozičně tradiční části usedlosti včetně úpravy průčelí z počátku 20. století.

průzkum:

15.09.1999 15.09.1999

redakce:

10.10.1999

kat. č. 18

čp. 17

(pč. 16/1)

čp. 6 (pč. 16/2)

usedlost



Popis:

Usedlost situovaná na severovýchodní straně návsi. Sestává z hloubkově orientovaného domu s navazujícím hospodářským křídlem a výměnku propojených ohradní zdí s vjezdovou branou. Dvůr se na zadní straně uzavírá příčně průjezdnou kolnou. V zahradě k návsi hloubkově orientovaná stodola. Dům i výměnek se zvýšeným komorovým podstřeším; dům tradiční dvoutraktové, výměnek jednotraktové dispozice. Průčelí členěna staršími dvoj a trojkřídlými okny z období pozdního historismu a první republiky. Hospodářská křídla v přízemí zděná z kamene, zvýšené podstřeší s cihelnými průčelími. Vjezdová brána zaklenuta stlačeným obloukem, vrata v horní části sluncovitě skládaná.

Stavební historie:

Mapa stabilního katastru z roku 1839 zachycuje uzavřený čtyřstranný dvůr usedlosti a za ním v zahradě k návsi hloubkově orientovanou stodolu na místě dnešní stavby. Všechny objekty jsou vyznačeny žlutě; na indikační skice je severo a jihozápadní křídlo usedlosti vyznačeno červeně. Rembulace katastrální mapy uzavřené k roku 1902 zaznamenává prodloužení severozápadního křídla, výstavbu nové kolny v odsunutě poloze a stodoly na místě starší stavby.

Dochovaná stavební podoba usedlosti je výsledkem přestavby v prvních desetiletích 20. století s následnými úpravami ve druhé polovině 20. století.

Hodnocení:

Celistvě dochovaná hmotově a dispozičně tradiční usedlost s kvalitní stavitelskou úpravou průčelí výměnku z prvních desetiletí 20. století.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:

Zachovat. Případné stavební úpravy by měly respektovat dochované hmotově a dispozičně tradiční části usedlosti.

průzkum:

15.09.1999 15.09.1999

redakce:

10.10.1999

kat. č. 20

čp. 48 (býv. č. 19)

(pč. 20/2)

usedlost



Popis:

Usedlost situovaná na jižním konci severovýchodní strany návsi. Pozornost zasluhuje dům usedlosti na p.č. 20/2, patrový dům z prvních desetiletí tohoto století. Průčelí s trojdílnými a dvoukřídlými dělenými okny, se sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami s polovalbou, po levé straně štít ve střeše s okénkem půlkruhově zaklenutým; otvory lemovány šambránami, podokenní parapetní pásy s obdélnými panely.

Stavební historie:

Mapa stabilního katastru z roku 1839 zachycuje uzavřený dvůr usedlosti s půdorysem na jižní straně skoseným a za ní v zahradě stodolu. Všechny objekty jsou značeny žlutě; na indikační skice je severozápadní a severovýchodní křídlo usedlosti značeno červeně. Je zde vyznačena rovněž nová stodola v odsunuté poloze oproti staré a před ní dvě reambulovaná hloubková křídla, jejichž výstavbou byla usedlost jako celek oproti staršímu stavu posunuta do dnešní polohy. Novostavba obytného domu ze třicátých - čtyřicátých let dvacátého století.

Hodnocení:

Usedlost ze druhé poloviny 19. a první 20. století, která prodělala nejvýraznější změnu v obci v souvislosti s modernizací zemědělského hospodaření v tomto období. Stavební podoba usedlosti je negativně poznamenána úpravami ve druhé polovině 20. století, jichž byl alespoň exteriérově ušetřen pouze obytný dům, který je kvalitní, byť konzervativní, stavitelskou parčí z třicátých - čtyřicátých let dvacátého století.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:

Zachovat. Architektonicky rehabilitovat části znehodnocené úpravami ve druhé polovině 20. století.

průzkum:

15.09.1999 15.09.1999

redakce:

10.10.1999

(pč. 51)

kaple
sv. Michala



Popis:

Kaple situovaná v centru návsiho prostoru.
Drobná orientovaná stavba křížového půdorysu s polygonálním závěrem; křížení završeno kopulí. Historizující průčelí novorománská.

Stavební historie:

Mapa stabilního katastru z roku 1839 zachycuje na tomto místě menší zděnou stavbu kaple; dnešní stavba se objevuje až jako reambulace stabilního katastru.

Je novostavbou z konce 19. století.

Hodnocení:

Hodnotná stavba novorománské kaple ovládající prostor návsi.

Památka zapsaná v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod č.r. 10029.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:

Zachovat.

Případné stavební úpravy musí respektovat dochované konstrukce, prvky a architektonický detail z období historismu konce 19. století.

Odkazy:

evidenční list nemovité kulturní památky

průzkum:

15.09.1999 15.09.1999

redakce:

10.10.1999

kat.č. 22

(pč. 51)

9919-23

sy

1999



517-35

sy

1999



kat. č. 31

čp. 23

(pč. 25)

chalupa



Popis:

Přízemní chalupa situovaná na jihozápadním okraji obce. Sestává z domu trojdílné dispozice, který je podélně orientován s cestou se vstupem do síně s dvorní strany, a kolmo navazujícího hospodářského křídla zakončeného průjezdem kolny.

Dům je zděný z nepálených cihel a kamene (stěna k cestě) s hliněnou omítkou se svrchní vápennou ličkou. Sedlová střecha spočívá na ustupující pouze obílené ohráče nadroubení o výšce dvou trámů.

Hlavní východní štítové průčelí domu je dvouosé s okny dvoukřídlovými, s vnitřními křídly čtyřtabulkovými; mezi okny nika střechovitě zakončená. Štít je nově ledabyle obedněn, s podlomením.

Zadní štít svisle bedněný s naskladňovacími dvířky.

Hospodářské křídlo z režných nepálených cihel; rovněž se sedlovou střechou s pálenou krytinou.

Dům není obydlen; pro průzkum nepřístupný.

Stavební historie:

Chalupa je zachycena mapou stabilního katastru z roku 1839 v dnešním půdorysném rozsahu, je však značena žlutě; jako většina zástavby obce byla v té době pravěpodobně ještě roubená. Do dnešní podoby byla přestavěna kolem poloviny 19.století. Hospodářské křídlo s kolnou pochází z přelomu 19. a 20.století.

Hodnocení:

Hmotově a dispozičně tradiční chalupa; stabilní prvek historické urbanistické struktury obce. Jako jeden z posledních dochovaných dokladů lokální tradiční zástavby má nesporný význam pro zachování historické a kulturní kontinuity místa.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:

Zachovat.

Je zapotřebí najít urychleně pro objekt vhodné využití a provést základní stavební údržbu.

Případné stavební úpravy musí respektovat prostorové a dispoziční uspořádání stavby, autentické historické konstrukce, prvky a architektonický detail.

průzkum:

15.09.1999 15.09.1999

redakce:

10.10.1999

kat.č. 31
čp. 23
(pč. 25)

9919-13 sy 1999



9919-16 sy 1999



9919-14 sy 1999



9919-17 sy 1999



9919-15 sy 1999



517-34 sy 1999



kat. č. 34

čp. 38

(pč. 23)

domek



Popis:

Domek situovaný na jihovýchodním okraji obce, kolmo orientovaný k cestě a k potoku.

Jedná se o dvě samostatné obytné jednotky spojené spolenou střechou se středním vjezdem: Obě části mají minimální dispozici s jedinou obytnou místností. Hlavní průčelí s jasným členěním na dvě světnice o dvou okenních osách (okna po levé straně čtyřtabulková, po pravé straně dělená do kříže); střední vjezd s vraty svisle bedněnými. Podélná sedlová střecha s pálenou krytinou.

Stavební historie:

Mapa stabilního katastru z roku 1839 zachycuje na tomto místě drobný žlutě značený objekt. Zděná stavba půdorysně odpovídající dnešnímu domku s označením čp. 38 se objevuje v mapových podkladech až jako reambulace indikační skici.

Domek vznikl nespíše až v poslední čtvrtině 19. století a byl dále stavebně upravován v první polovině 20. století. Může se jednat o adaptaci stodoly.

Hodnocení:

Hmotově tradiční domek s neobvyklou dispoziční skladbou.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:

Zachovat.

Případné stavební úpravy by měly respektovat prostorové a dispoziční uspořádání stavby, historické konstrukce, prvky a architektonický detail.

průzkum:

15.09.1999 15.09.1999

redakce:

10.10.1999

kat. č. 37

čp. 25

(pč. 29)

chalupa



Popis:

Chalupa situovaná na jižním okraji obce, podélně orientovaná s cestou; ke světnici se kolmo napojuje křídlo s příčně průjezdnou kolnou. Dvůrek dvůrek ohrazený zděnou ohradní zdí krytou pultovou stříškou, v níž je začleněna branka.

Dům tradiční trojdílné dispozice v části síni a chléva rozšířené o druhý trakt směrem k cestě.

Stavební historie:

Mapa stabilního katastru z roku 1839 zachycuje na tomto místě dům úhlového půdorysu s rizalitem k cestě na straně dnešního chléva; objekt je vyznačen žlutě, na indikační skice, kde je reambulován i menší objekt v místě kolny, červeně. Rozšíření síně a další úprava kolny se objevuje na remulacích do r.1902.

Dochovaná stavební podoba staveb je výsledkem rekonstrukce ve třicátých až čtyřicátých letech 20.s.

Hodnocení:

Hmotově a dispozičně tradiční chalupa dochovaná v běžné stavitelské úpravě z období první republiky.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:

Zachovat. Případné stavební úpravy by měly respektovat dochované hmotově a dispozičně tradiční části včetně stavebních úprav z období první republiky.

průzkum:

15.09.1999 15.09.1999

redakce:

10.10.1999

kat. č. 42

čp. 28

(pč. 35)

chalupa



Popis:

Chalupa situovaná ve shluku na jz okraji historického jádra obce. Je zděná z nepálených cihel, přízemní, podélně orientovaná k cestě. Na tradiční trojdílnou dispozici se v zadní části pod stejnou střechou napojuje kolna.

Hlavní průčelí s lichoběžným štítem skoseným polovalbou s podlomením bedněný a omítnutý na rákos; hladká průčelí s profilovanou korunní římsou a typové výplně. Kolna se svisle bedněnými vjezdovými vraty.

Stavební historie:

Mapa stabilního katastru z roku 1839 zachycuje na tomto místě půdorysně odlišný objekt značený žlutě (na indikační skice červeně). Novostavba, vzniklá po polovině 19. století, se objevuje až na rembulaci katastrální mapy uzavřené k roku 1902. Stavební úpravy v 60. - 70. letech 20. století.

Hodnocení:

Hmotově a dispozičně tradiční pozdně klasicistní chalupa s průčelím znehodnocenými osazením typových výplní. Jako jeden z posledních dochovaných dokladů lokální tradiční zástavby v obci má nesporný význam pro zachování historické a kulturní kontinuity místa.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:

Zachovat.

Případné stavební úpravy by měly respektovat dochované historické konstrukce prvky a architektonický detail.

Vyžaduje rehabilitaci průčelí výměnou stávajících typových výplní za atypické odpovídající dochovanému historickému charakteru stavby.

průzkum:

15.09.1999 15.09.1999

redakce:

10.10.1999

kat.č. 42
čp. 28
(pč. 35)

518-03 sy 1999



9920-05 sy 1999



9920-03 sy 1999



9920-04 sy 1999



kat. č. 48

čp. 45

(pč. 65/1)

(pč. 65/2, 65/3)

domek



Popis:

Domek situovaný při příjezdové cestě od Litomyše.

Vytváří uzavřený dvůr s hloubkovým a podélným obytným křídlem oddělenými vjezdem do dvora, v jehož zadní části je situována kolna.

Pozůstatky historizující úpravy průčelí z přelomu 19. a 20. století s nárožními pilastry, průběžnou kordonovou profilovanou římsou oddělující zvýšené podstřeší a profilovanou římsou korunní; plochý pás lemuje rovněž štít; po straně vjezdových vrat rovněž dva svislé lisénové pásy (na těchto pásech ve výšce zvýšeného podstřeší jsou kruhové ploché terče). Průčelí znehodnoceno osazením typových trojdílných a dvoukřídlových nedělených oken; zachována vjezdová vrata panelovaná dřevěná, dvoukřídlová, se segmentově zaklenutým nadpražím; nad nímž je v klenáku uvedeno č.p. 45. Sedlové střechy jsou kryty dvoudrážkovou pálenou krytinou.

Stavební historie:

Domek vysazený v rámci novodobého rozvoje obce při cestě od Litomyše. Vznikl zřejmě nedlouho před rokem 1902, kdy je zachycen reambulací katastrální mapy.

Hodnocení:

Kvalitní stavitelská práce z přelomu 19. a 20. století navazující hmotovým a dispozičním uspořádáním na tradiční místní vesnickou zástavbu. Průčelí se zbytky historizujícího dekoru znehodnoceno osazením typových výplní.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:

Zachovat.

Případné stavební úpravy by měly respektovat dochované historické konstrukce prvky a architektonický detail.

Vyžaduje rehabilitaci průčelí výměnou stávajících typových výplní za atypické odpovídající dochovanému historickému charakteru stavby.

průzkum:

15.09.1999 15.09.1999

redakce:

10.10.1999

(pč. 43/1)

kříž (podstavec)



Popis:

Podstavec kříže s reliefní výzdobou stěn, situovaný v prostoru návsi.

Stavební historie:

19.s. Zachycen jako rembulace na indikační skice stabilního katastru.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:

Zachovat.

Respektovat při úpravách prostoru návsi.

průzkum:
15.09.1999 15.09.1999

redakce:
10.10.1999

